

AVARIA 4349

Sintoma:

1. Espias de pressão de óleo, temperatura do motor e nível de ureia piscam alternadamente no cluster.
2. SPN 4349 permanece ativo.
3. Espia do pós-tratamento permanece acesa.
4. Diagnose não comunica com sistema SCR.

Causa:

1. Falta de comunicação com a unidade de controle DCU.
2. Falta de alimentação nos pinos 2 e 26 da DCU e negativo no pino 31, resistência entre os pinos 29 e 44 da DCU.
3. Fusível queimado.
4. Falta de alimentação na DCU ocasionado por umidade no conector da central auxiliar de fusíveis.

Solução:

1. Verificação da linha CAN até a DCU.
2. Conserto do chicote da DCU.
3. Verificar a resistência entre os pinos 29 e 44 da linha CAN (DCU) e entre os pinos 34 e 35 da linha CAN (ECU). A resistência deve estar próximo a **60 ohms com a chave de ignição desligada**.
4. Limpeza dos terminais do conector da central auxiliar de fusíveis.